

令和 7 年 9 月 1 日  
原子力安全対策課  
( 0 7 - 2 2 )  
<15 時記者発表>

## 高浜発電所 4 号機の定期検査状況について (蒸気発生器伝熱管の損傷に関する原子炉施設故障等報告書の提出)

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

### 記

高浜発電所 4 号機（加圧水型軽水炉；定格電気出力 87.0 万 kW）は、令和 7 年 6 月 18 日から実施している第 26 回定期検査において、3 台（A、B、C）ある蒸気発生器（SG）の伝熱管全数<sup>※1</sup>について渦流探傷検査（ECT）<sup>※2</sup>を実施した。

その結果、C-SG の伝熱管 2 本について、いずれも管支持板部付近に外面（2 次側）からの減肉とみられる有意な信号指示<sup>※3</sup>が認められた。また、A-SG の伝熱管 1 本および C-SG の伝熱管 1 本の高温側管板上部に内面（1 次側）からの割れとみられる有意な信号指示が認められた。

- ※1 過去に有意な信号指示が認められ、施栓した管等を除き、A-SG で 3,236 本、B-SG で 3,245 本、C-SG で 3,246 本、合計 9,727 本。
- ※2 高周波電流を流したコイルを伝熱管に接近させることで対象物に渦電流を発生させ、対象物のきず等により生じた渦電流の変化を電気信号として取り出し、きず等を検出する検査であり、伝熱管の内外面の両方を検査している。
- ※3 割れを示す信号や 20%以上の減肉を示す信号の指示。

（令和 7 年 7 月 23 日 記者発表済）

その後、関西電力は、これまでの調査結果や原因と対策をとりまとめ、本日、原子力規制委員会に原子炉施設故障等報告書を提出した。これらの内容については、次のとおりである。

### 1. 外面減肉とみられる信号指示が認められた伝熱管の調査 (これまでの経緯)

伝熱管の外面減肉については、平成 30 年以降の高浜発電所 3 号機および高浜発電所 4 号機の定期検査（3 号機：第 23 回～第 27 回、4 号機：第 22 回～第 25 回）においてこれまで計 32 本確認している。

このうち、高浜発電所 4 号機の第 23 回定期検査（令和 2 年 10 月～令和 3 年 4 月）では、減肉箇所に付着物を確認している。詳細調査の結果、この付着物は、プラント運転に伴い SG 伝熱管表面に生成されたスケール<sup>※4</sup>が一部剥離したものであり、密度の高い酸化鉄の層（稠密層）を有することを確認している。

また、伝熱管減肉部と接触していたと想定される部位に、接触痕および光沢を確認し、伝熱管の主成分であるニッケルおよびクロムの成分を検出したことなどから、この付着物が伝熱管をきずつけたものと推定している。

このため、同定期検査以降、2回にわたりスケールの脆弱化を目的とした薬品洗浄を行い（高浜発電所3号機：第24、25回定期検査、高浜発電所4号機：第23、24回定期検査）、その後の定期検査でスケールの回収、分析を実施し、稠密層の厚いスケールの割合が減少していることを確認している。

また、管板、各管支持板上面のスケール除去等を目的として、2回目の薬品洗浄を行った定期検査以降（高浜発電所3号機は第25回定期検査以降、高浜発電所4号機は第24回定期検査以降）、毎回、小型高圧洗浄装置によるSG器内の洗浄を行っている。

一方で、プラント起動や運転に伴い伝熱管表面から剥離するスケールには、依然として稠密なスケールもあるため、高浜発電所3号機第26回定期検査および高浜発電所4号機第25回定期検査では外面減肉が発生している。

なお、高浜発電所3号機の第27回定期検査では外面減肉は発生していない。

### （今回の定期検査における調査）

今回の高浜発電所4号機第26回定期検査では、前回に引き続き、外面減肉と見られる有意な信号指示が認められたため、当該箇所の外観観察やスケールの断面観察等の調査を行った。

※4 2次冷却水に含まれる鉄分が、SG器内に流れ集まって伝熱管に付着したもの。

#### （1）信号指示が認められた箇所の外観観察

C-SGの管支持板下面付近に信号指示が認められた伝熱管2本について、小型カメラを用いた外観観察を実施した結果、いずれも周方向に摩耗減肉とみられるきずを確認した。

その大きさは、幅約1mm以下、周方向に約2mm、約7mmだった。

なお、きずの周辺にはスケールは認められなかったものの、当該伝熱管周辺の管支持板下面に接触痕を確認した。

#### （2）SG器内のスケールの残存状況調査および伝熱管表面の観察

小型カメラを用いて、C-SGの管板、第1から第6管支持板上面の調査を実施した結果、今回の運転サイクル中に伝熱管から剥離したと考えられるスケールおよびスラッジ※5が管板および各管支持板に残存していることを確認した。

また、管支持板付近の伝熱管表面を観察した結果、局所的にスケールが剥離した痕跡を確認した。

※5 スケールが砕けて小さくなったもの。

#### （3）スケールの断面観察

稠密なスケールが比較的残存していると考えられる各SG下部（管板上面、第1管支持板および第2管支持板上面）から、スケールを60個取り出し、断面観察を行った。

その結果、この中には稠密層の厚いスケールは確認されなかった。また、薬品洗浄した後の第25回定期検査時に回収したスケールと比較しても稠密層が成長していないことを確認した。

#### (4) スケールの摩耗試験

断面観察を実施した 60 個のスケールのうち、摩耗試験が可能な大きさ(約 10mm × 約 5 mm 以上)であった 10 個を対象に試験を実施した結果、伝熱管を摩耗させる可能性のあるスケールは確認されなかった。

#### (5) 2 次系の水質管理の調査

今回の運転サイクルの 2 次系給水の水質管理の履歴を調査したところ、pH 管理値などの水質に異常はなく、配管内面等からの鉄分の溶出は抑えられており、SG 器内への鉄分の持込量を十分抑制できていることを確認した。

### 2. 過去の調査結果の確認 (スケールの発生・減肉メカニズム)

スケールの生成と関係する SG 器内への鉄イオンや鉄微粒子の持ち込み量について調査を実施した結果、高浜発電所 3 号機および高浜発電所 4 号機については、SG の運転時間が他プラントよりも長いことなどから、持ち込み量が多いことを確認している。

また、福島第一原子力発電所事故後の長期停止中は、腐食防止のため、SG 器内をヒドラジン水による満水保管にしており、その状態を模擬した試験を実施した結果、時間の経過とともにスケールを構成する鉄粒子が結合し粒径が大きくなることを確認している。粒径が大きくなると伝熱管との接触面積が減少するため、プラントの運転等に伴い伝熱管からスケールが剥離しやすい状態になっていたものと推定している。

減肉メカニズムについては、メーカ工場で再現試験等を実施した結果、SG 器内の 2 次冷却水の上昇流により、スケールの形状によっては管支持板下面に押し付けられその場に留まり、伝熱管がプラント運転に伴う振動でスケールと繰り返し接触し、摩耗減肉が発生することを確認している。

### 3. 内面からの信号指示が認められた伝熱管の調査

当該伝熱管については、信号指示の場所が高温側管板部のローラ拡管<sup>※6</sup>上端部付近であり、伝熱管の軸方向に沿った内面きずを示していることから、従来と同様に応力腐食割れと考えられるため、過去の調査結果を確認するとともに、運転履歴を調査した。

※6 伝熱管内部に機械式ローラを通すことで伝熱管を押し広げて、伝熱管と管板を接合させた箇所

#### (1) 過去の調査結果の確認

高浜発電所 4 号機では、第 11 回定期検査(運転時間約 11 万時間)で伝熱管 1 本の高温側管板拡管部で損傷を確認して以降、前回定期検査までに伝熱管 24 本の高温側管板拡管部で損傷を確認している。

その原因は、SG 製造時に伝熱管内面からローラ拡管を実施した際に伝熱管内面に局所的に生じた引張り残留応力と運転時の内圧および温度環境が相まって生じた応力腐食割れであると推定している。

なお、高浜発電所 4 号機では、第 13 回定期検査において、伝熱管の高温側管板

伝熱管内面にショットピーニング※<sup>7</sup>を施工し、伝熱管内表面の引張り残留応力を改善した。この施工では、伝熱管内表面近傍（深さ約 0.2mm まで）の引張り残留応力は改善されるが、これより深い部分では効果が小さくなることを確認している。

このため、ショットピーニング施工時に、E C T の検出限界未満（深さ約 0.5mm 未満）の微小なきずが既に発生していた場合、時間の経過とともになきずが進展する可能性があるとしており、高経年化技術評価でも当該箇所での応力腐食割れの検出が否定できないとしている。

※<sup>7</sup> 伝熱管内面に小さな金属球を高速で叩き付けることにより、伝熱管内面の引張り残留応力を圧縮応力に改善する工事

## （２）運転履歴の調査結果

高浜発電所 4 号機は、昭和 60 年に運転を開始して以降、これまでに、約 24 万時間の運転を行ってきた。

1 次冷却材の主要パラメータである温度、圧力、水質を調査した結果、前回定期検査（第 25 回）終了以降の運転実績の中で、過大な応力を発生させる温度、圧力の変化はなく、水質も基準値の範囲内で安定していたことを確認した。

## 4. 推定原因

伝熱管の外面減肉が認められた原因は、これまでと同様に過去に 2 次系給水系統から S G 器内に持ち込まれた鉄分により伝熱管表面に生成された稠密なスケールが、プラント起動や運転に伴い一部が剥離し、管支持板下面に留まり、そのスケールに伝熱管が繰り返し接触したことで発生した摩耗減肉と推定した。

また、伝熱管内面に有意な信号指示が認められた原因は、既往知見である応力腐食割れと推定した。

## 5. 対策

有意な信号指示が認められた伝熱管 4 本については、高温側および低温側管板部で施栓し、使用しないこととする。

管板、各管支持板上面に残存するスケールが次の運転サイクル中に伝熱管をきず付けないよう、小型高圧洗浄装置により、S G 器内の洗浄を実施する。

また、長期的な信頼性を確保するという観点から、予防保全策として次回（第 27 回）定期検査において S G の取替えを計画している。

以 上

添付資料 1：高浜発電所 4 号機の E C T 信号指示管位置図

添付資料 2：これまでの経緯（高浜発電所 3、4 号機における伝熱管の外面減肉）

添付資料 3：外面からの信号指示が認められた伝熱管の調査

添付資料 4：内面からの信号指示が認められた伝熱管の調査

添付資料 5：伝熱管の施栓方法と施栓状況

問い合わせ先


原子力安全対策課（鈴木）

内線 2353・直通 0776(20)0314



## 高浜発電所4号機のECT信号指示管位置図

## 発生箇所


系統概要図

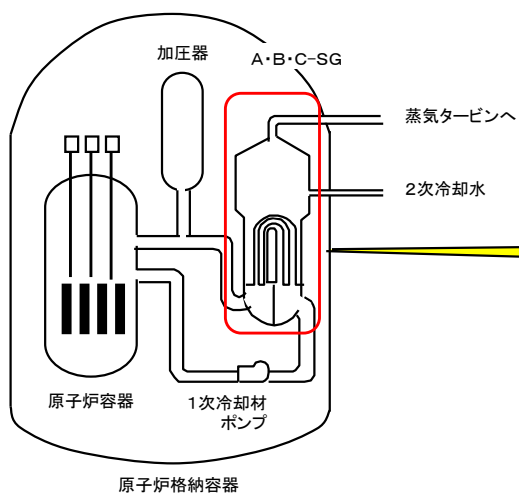

SGの概要図

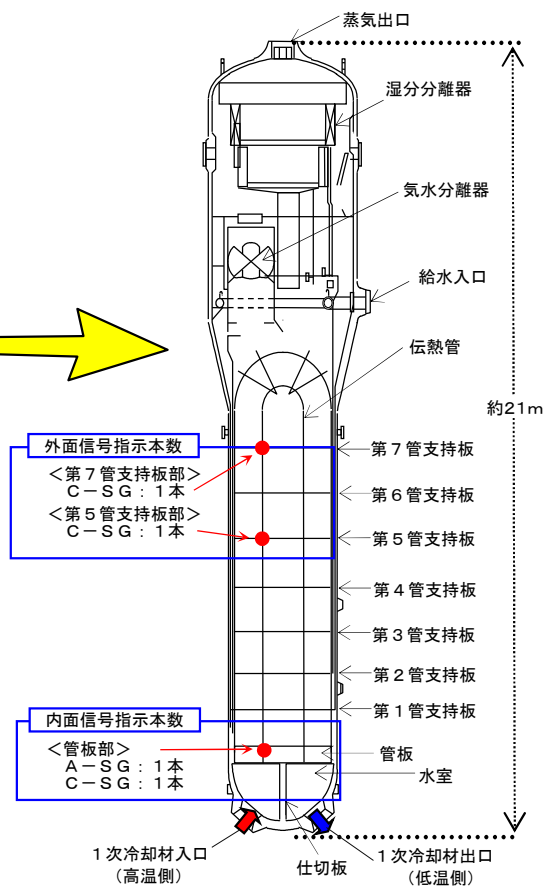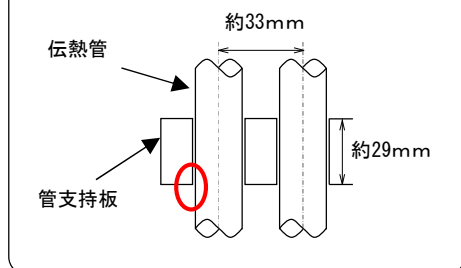
第5および第7管支持板部  
信号指示箇所拡大断面図

伝熱管の拡大平面図



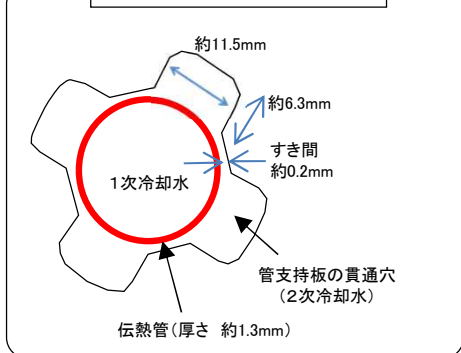


C-SG(高温側)上部から見た伝熱管位置を示す図


X方向

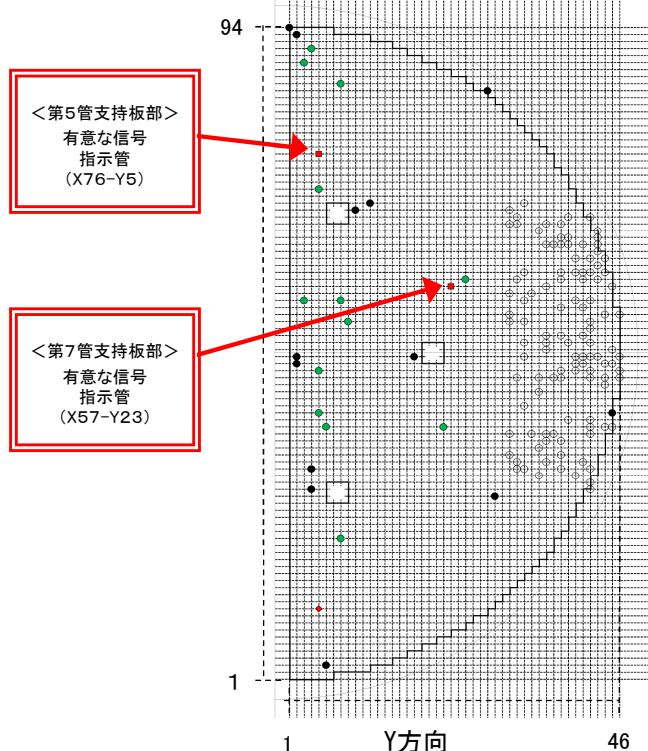

- : 今回外面減肉指示が認められた位置 ( 2本 )
- ◆ : 今回内面に指示が認められた位置 ( 1本 )
- : 既施栓管(外面減肉) ( 13本 )
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ) ( 13本 )
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ以外) ( 110本 )

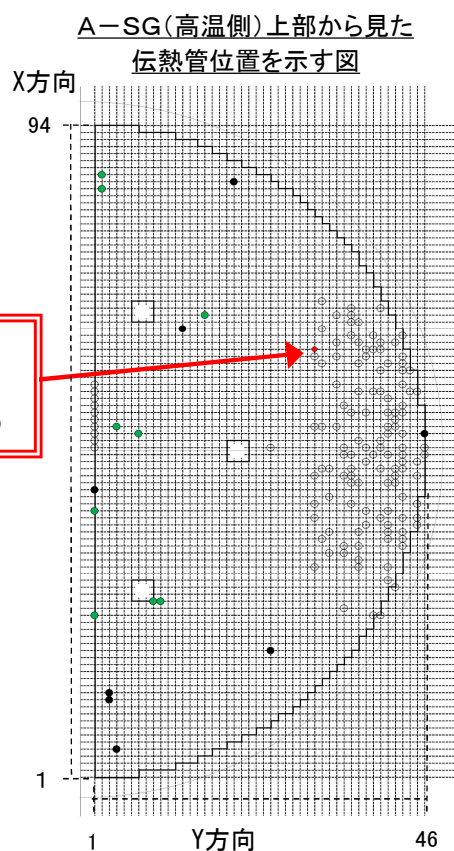
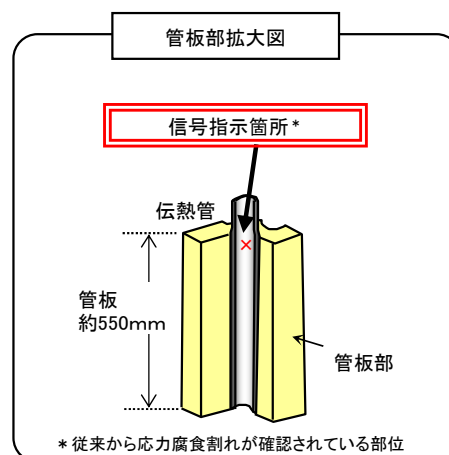
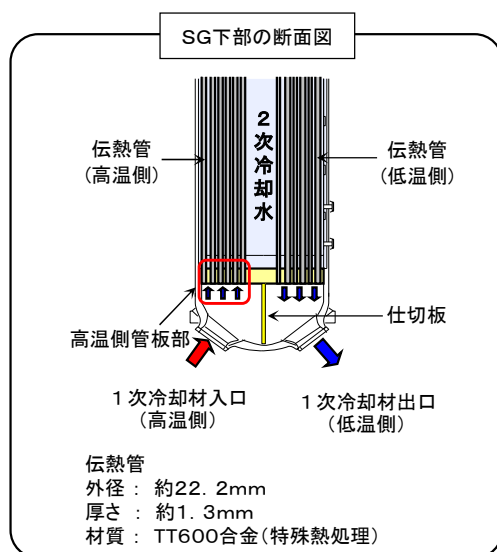


- ◆ : 今回内面に指示が認められた位置 ( 1本)
- : 既施栓管(外面減肉) ( 9本)
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ) ( 8本)
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ以外) (129本)

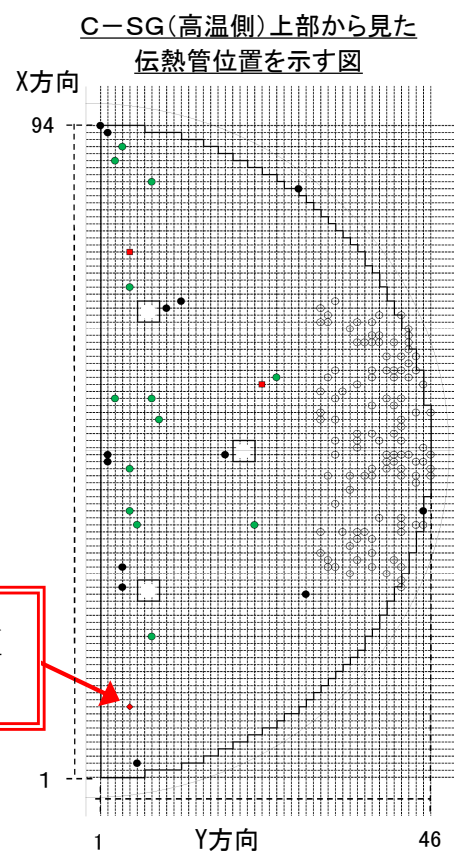

- : 今回外面減肉指示が認められた位置 ( 2本)
- ◆ : 今回内面に指示が認められた位置 ( 1本)
- : 既施栓管(外面減肉) ( 13本)
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ) ( 13本)
- : 既施栓管(拡管部応力腐食割れ以外) (110本)

## これまでの経緯(高浜発電所3、4号機における伝熱管の外面減肉)

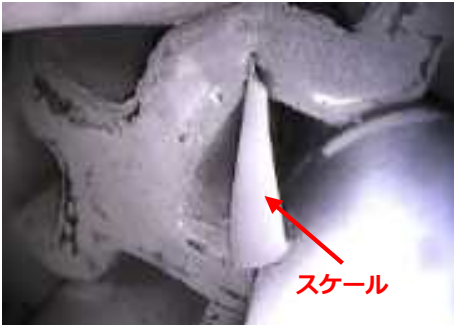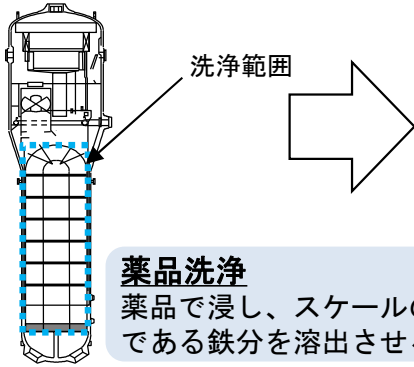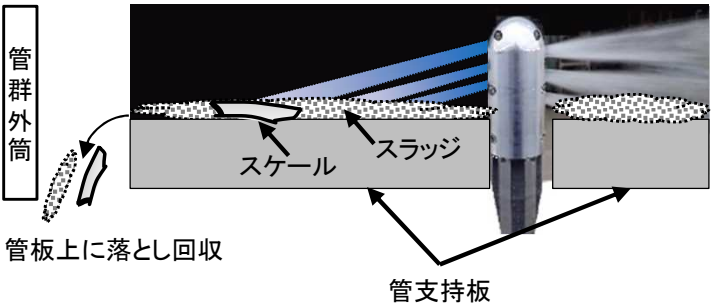
|       | 高浜3号機※         | 高浜4号機※                | 備考                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018年 | 第23回<br>(1本)   |                       | ○2018年以降に外面減肉発生<br><br>[写真1] 4号機第23回で確認された付着物(スケール)                                      |
| 2019年 |                | 第22回<br>(5本)          |                                                                                                                                                                            |
| 2020年 | 第24回<br>(2本)   | 第23回<br>[写真1]<br>(4本) | ○薬品洗浄(3号機:第24、25回、4号機:第23、24回)<br>＜目的＞スケールの脆弱化<br><br>薬品洗浄<br>薬品で浸し、スケールの主成分である鉄分を溶出させる |
| 2021年 |                |                       |                                                                                                                                                                            |
| 2022年 | 第25回<br>(3本)   | 第24回<br>(12本)         | ○小型高圧洗浄装置による洗浄(3号機:第25回以降、4号機:第24回以降)<br>＜目的＞管板、管支持板上面のスケール除去等<br>＜イメージ＞<br>           |
| 2023年 | 第26回<br>(1本)   | 第25回<br>(4本)          |                                                                                                                                                                            |
| 2024年 |                |                       | ○今回(4号機第26回)、外面減肉とみられる有意な信号指示が2本認められたため、当該箇所の外観観察やスケールの断面観察等を実施                                                                                                            |
| 2025年 | 第27回<br>(損傷なし) | 第26回<br>(2本)          |                                                                                                                                                                            |

※:四角内は定検回次、()内は伝熱管外面の損傷本数を示す


## 外面からの信号指示が認められた伝熱管の調査

### 小型カメラによる外観観察結果

(C-S G 第7管支持板下面付近のきずの状況)

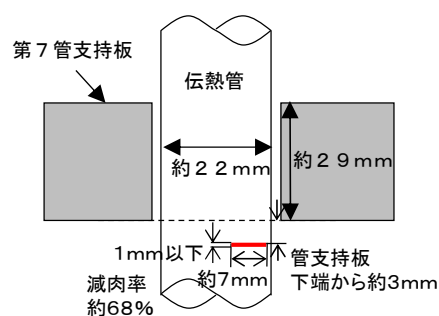


(C-S G 第5管支持板下面付近のきずの状況)

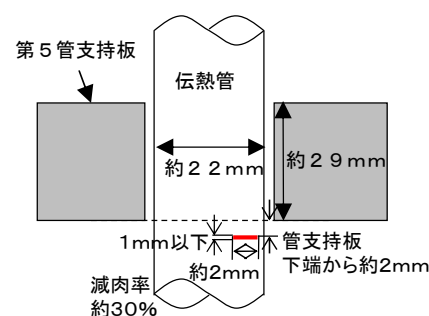

### 管支持板下面での減肉のメカニズム

過去の原因調査の中で、メーカ工場再現試験等を実施した結果、S G器内の2次冷却水の上昇流により、スケールの形状によっては管支持板下面に押し付けられその場に留まり、伝熱管がプラント運転に伴う振動でスケールと繰り返し接触し、摩擦減肉が発生することを確認。

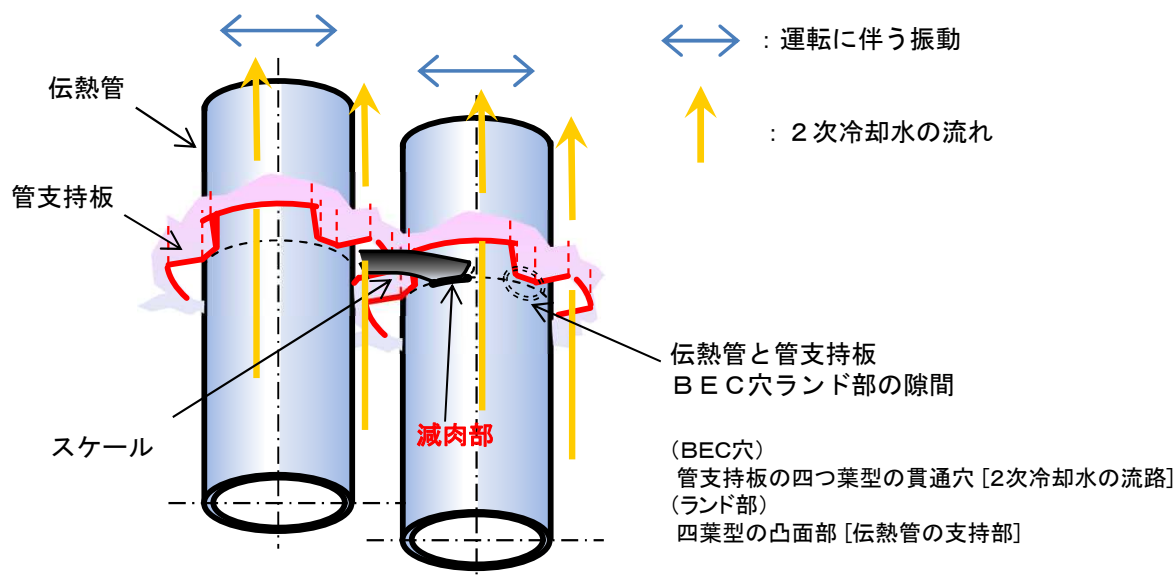

薬品洗浄効果(スケールの脆弱化傾向)

第23回、24回定期検査で薬品洗浄(伝熱管群部分をエチレンジアミン四酢酸溶液で浸し、スケールの主成分である鉄分を溶出させるもの)を実施し、蒸気発生器器内に存在するスケールの脆弱化を図った。

(1) 薬品洗浄による鉄分除去量

これまでに実施した薬品洗浄により、合計約2,000kgの鉄分を除去できたことを確認。

<高浜発電所4号機 鉄分除去量>

|                      | 第23回の定期検査 | 第24回の定期検査 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 蒸気発生器<br>1台あたりの鉄分除去量 | 約680kg    | 約1,320kg  |



(2) スケールの脆弱化傾向

蒸気発生器器内から回収したスケールの断面を観察し、薬品洗浄実施前と実施後の稠密層厚さの分布に係る違いを調査。

第23回定期検査から今回の定期検査(第26回)までのスケールの稠密層厚さを比較した結果、洗浄実施に伴い稠密層が薄くなる傾向を確認。


また、伝熱管を摩耗させる可能性のある稠密層厚さ0.1mm以上のスケールの割合も大きく減少しており、薬品洗浄による脆弱化効果が得られていると評価。

<断面観察結果の例>

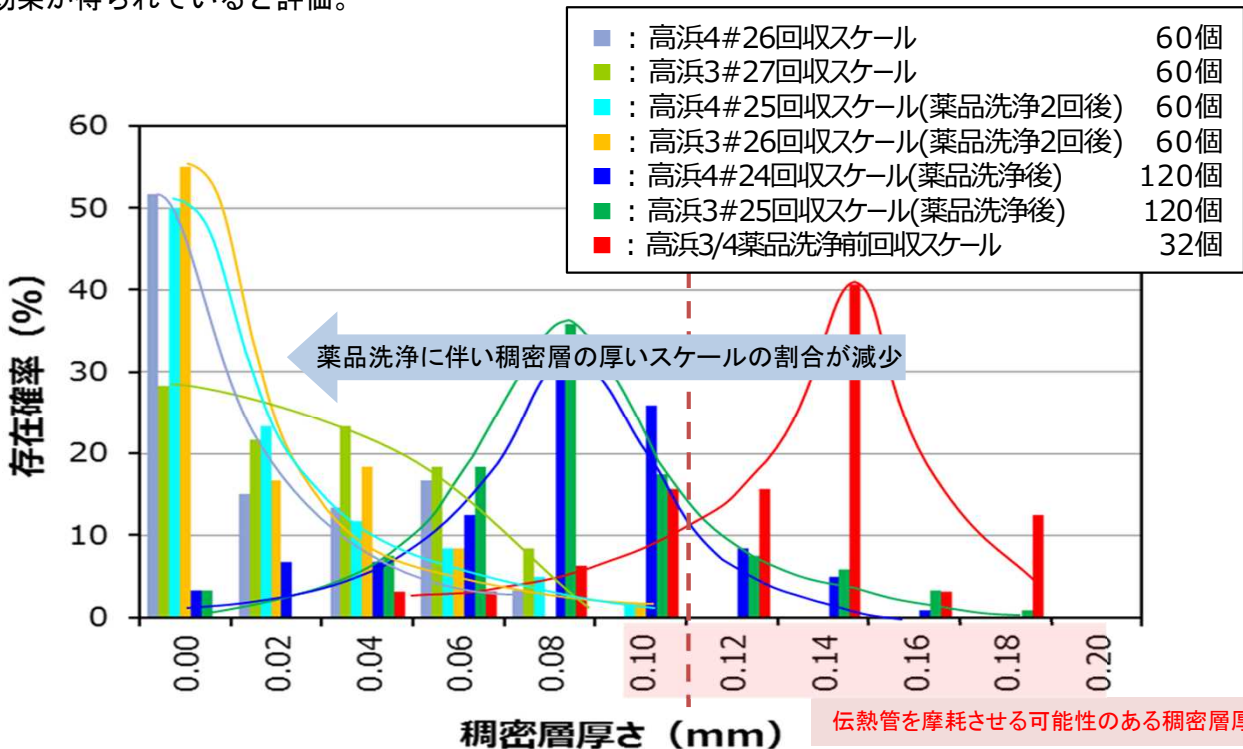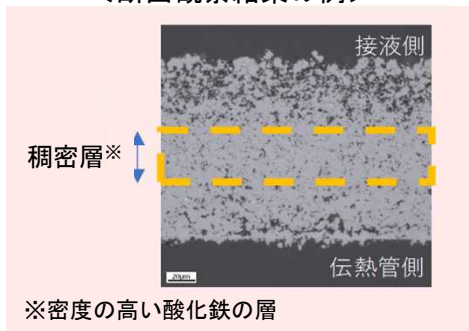


## 内面からの信号指示が認められた伝熱管の調査

### 信号指示の位置

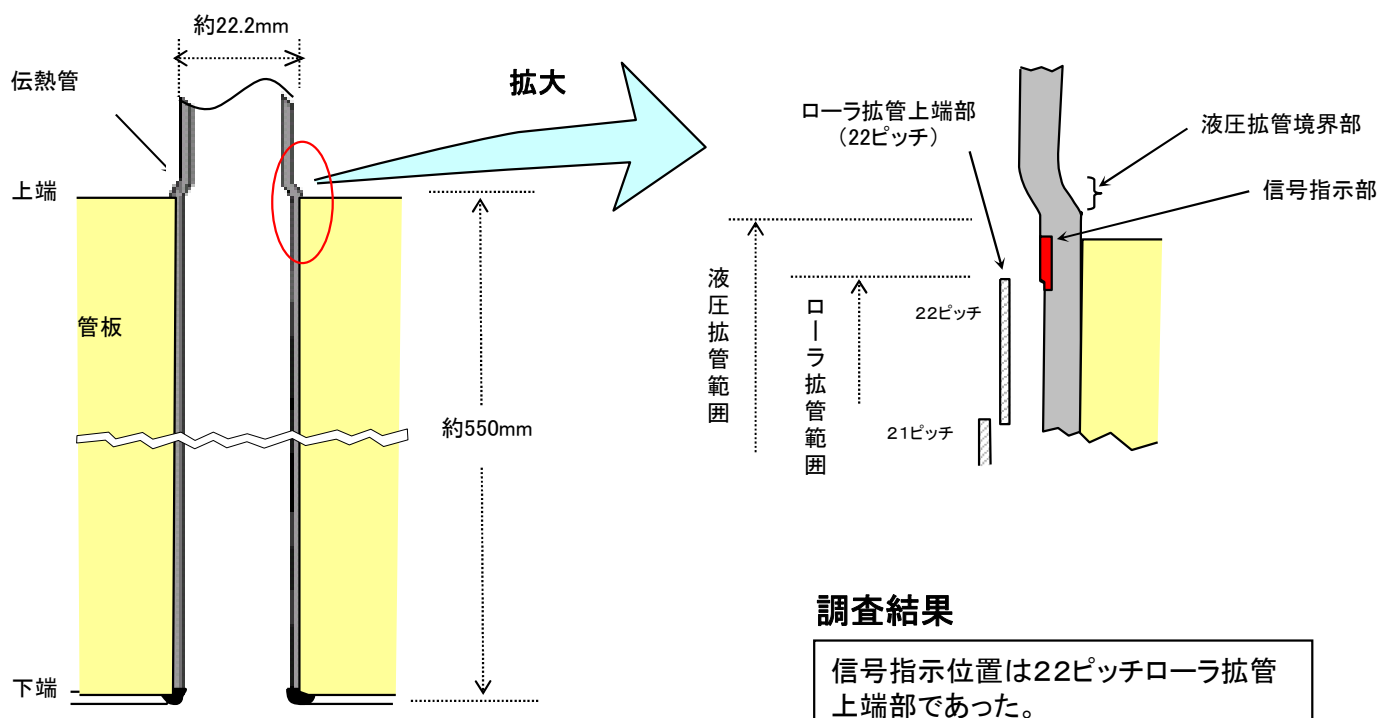

### 蒸気発生器製造時の管板部の伝熱管拡管方法

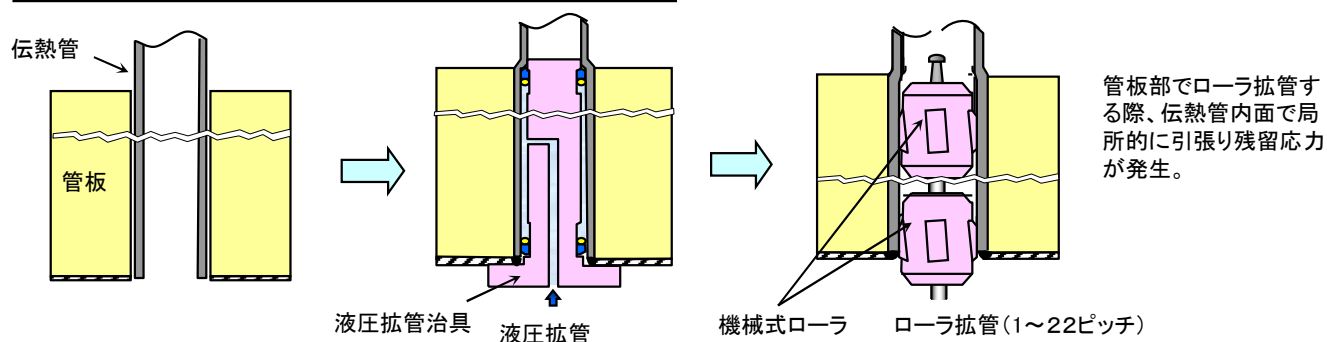

### 運転実績の調査

1次冷却材の主要パラメータである温度、圧力、水質を調査した結果、前回定期検査(第25回)終了以降の運転実績の中で、過大な応力を発生させる温度、圧力の変化はなく、水質も基準値の範囲内で安定していたことを確認。


原因は、蒸気発生器製造時に伝熱管内面のローラ拡管の際に生じた引張り残留応力と運転時の内圧および温度環境が相まって生じる応力腐食割れ(既往知見)であると推定。

## 伝熱管の施栓方法と施栓状況


### 蒸気発生器伝熱管の施栓方法

きずが認められた伝熱管4本については、高温側および低温側管板部で施栓し、使用しないこととする。

#### 蒸気発生器の概要図

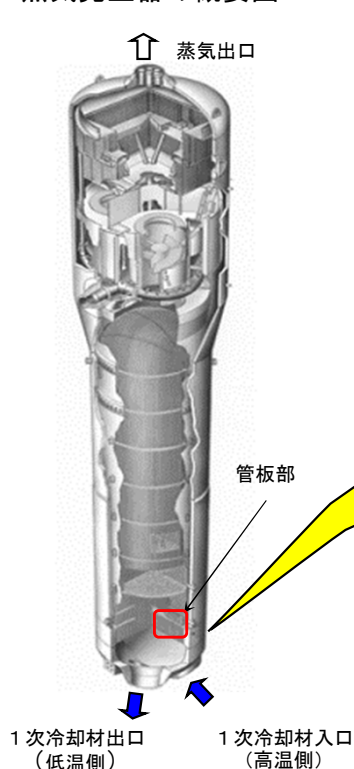

#### 施栓方法

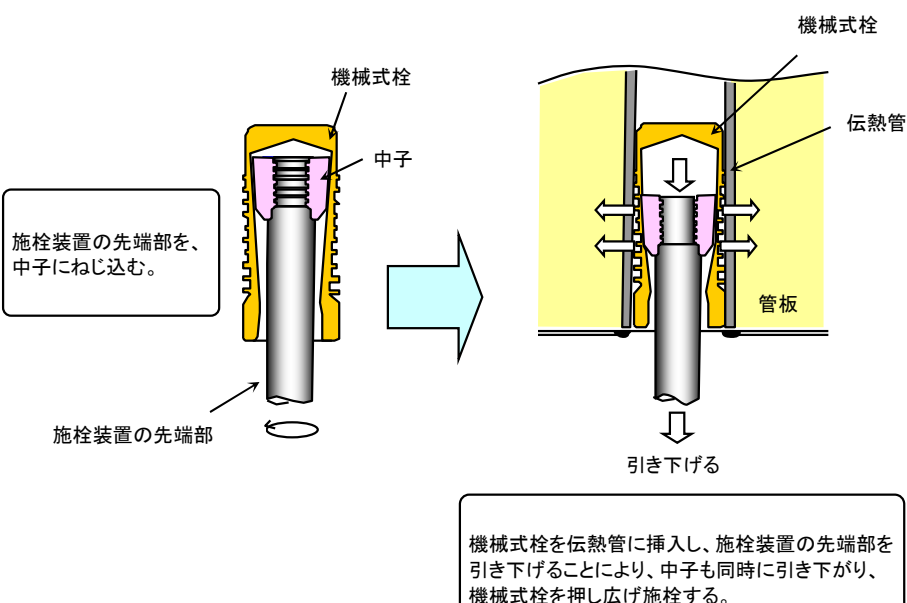

### 高浜発電所4号機の蒸気発生器伝熱管の施栓状況

|                   | A蒸気発生器<br>(3,382本) | B蒸気発生器<br>(3,382本) | C蒸気発生器<br>(3,382本) | 合計<br>(10,146本) |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 検査対象本数            | 3,236              | 3,245              | 3,246              | 9,727           |
| 今回施栓予定            | 1                  | 0                  | 3                  | 4               |
| 累積施栓本数            | 147                | 137                | 139                | 423             |
| (内、応力腐食割れによる施栓本数) | (9)                | (3)                | (14)               | (26)            |
| (内、外面減肉による施栓本数)   | (9)                | (3)                | (15)               | (27)            |
| [施栓率]             | [4.3%]             | [4.1%]             | [4.1%]             | [4.2%]          |

○蒸気発生器1台あたりの伝熱管本数:3,382本

○安全解析施栓率は10%

(伝熱管の施栓率が10%の状態において、プラントの安全性に問題がないことを確認している)